Séance: Matériaux

Caractéristiques & Désignations


Objectifs:

désigner un matériau et donner ses caractéristiques mécaniques

compléter ou commenter une nomenclature, justifier le choix de matériau et le procédé d'obtention de la pièce associée


Il y a 4 grandes familles de matériaux

Fanchon pg 136

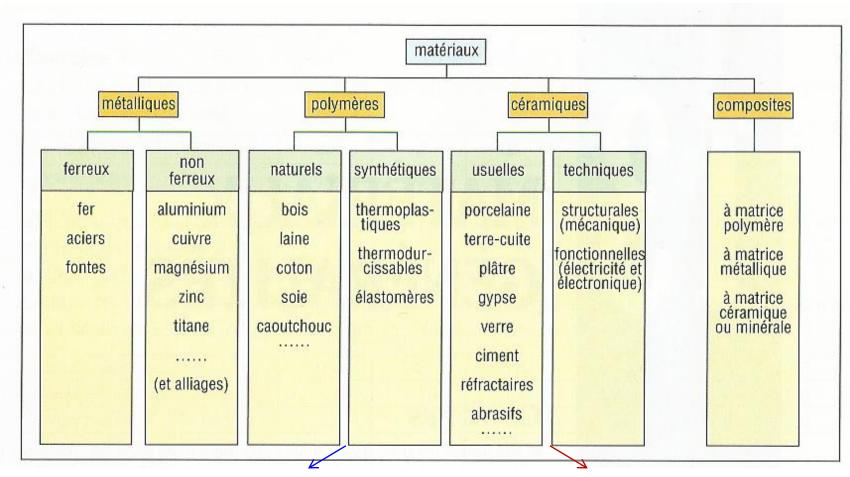

molécules constituées de la répétition de nombreuses sous-unités.

formées par une masse chauffée, qqfois comprimée, qui se solidifie en se refroidissant

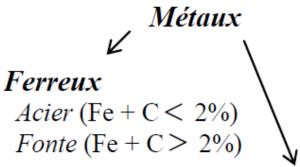



Non ferreux
Aluminium




Alliage de cuivre










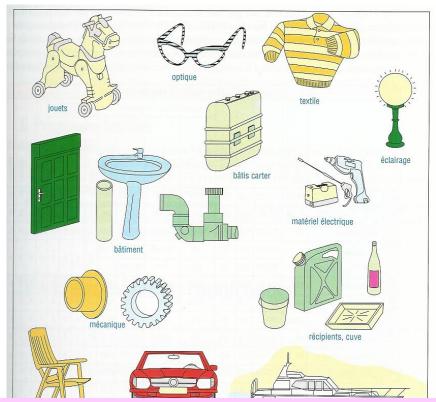

Thermoplastiques

Ces résines peuvent être ramollies par chauffage et durcies par refroidissement.

L'opération est <u>réversible</u> et peut être <u>répétée</u> plusieurs fois

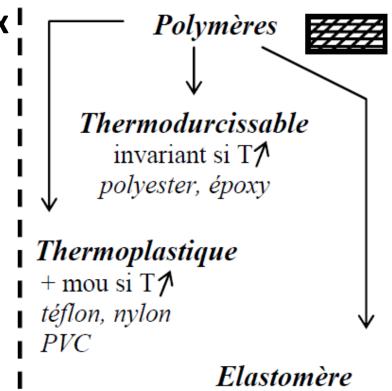

Thermodurcissables

Ces résines peuvent être **transformées par la chaleur** en un état infusible
(qu'on ne peut fondre) et insoluble.

L'opération est <u>irréversible</u> et le

<u>recyclage</u> des déchets est <u>impossible</u>.


Céramiques

- béton,
- verre,
- carbure de silicium SiC

Ajoutés dans les plaquettes des outils (fraise, tour)






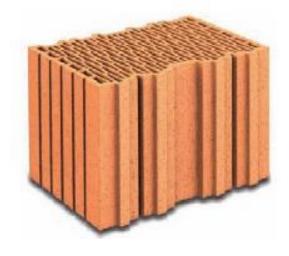


À propos des céramiques

Fanchon pg 139

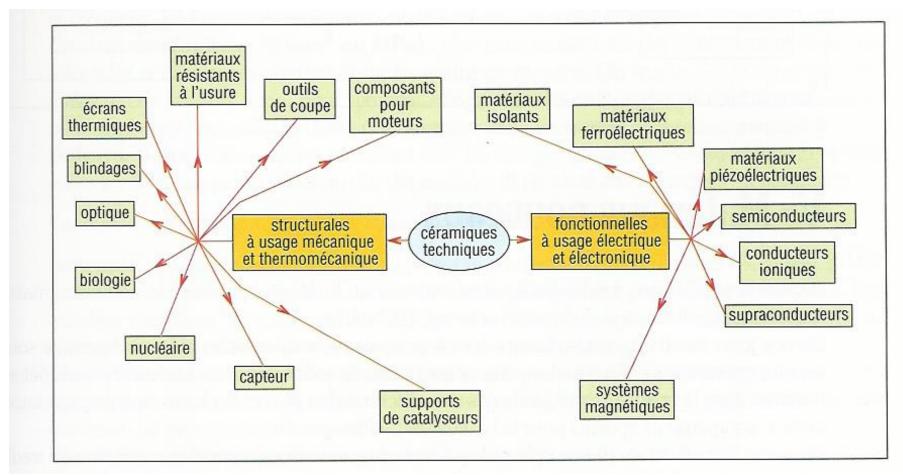

Matériaux réfractaires

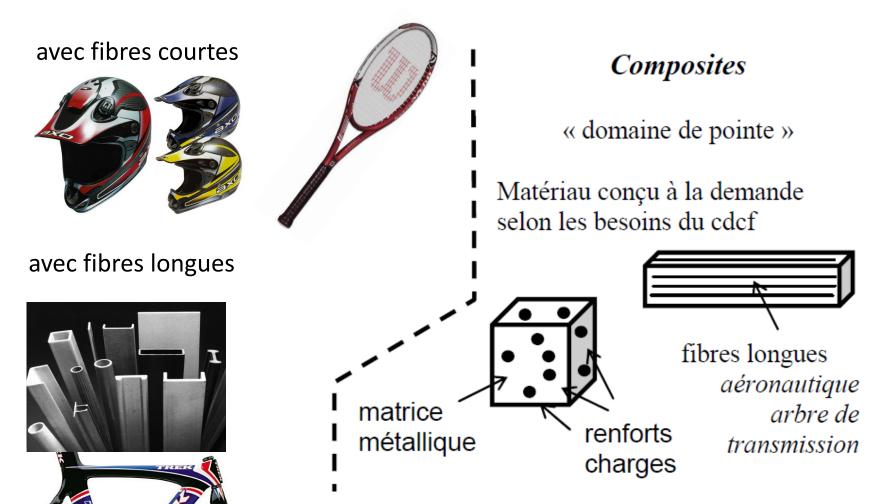



Elles sont obtenues par des *essais normalisés* dont l'objectif est d'évaluer et de comparer les performances des matériaux,

un matériau est dit *homogène* si ses caractéristiques sont les

mêmes en tout point,


un matériau est dit *isotrope* si ses caractéristiques sont identiques selon les trois directions.

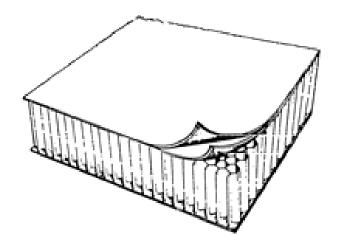

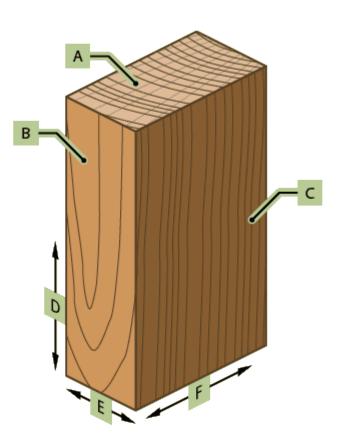


2.1- Essai de traction


Fanchon pg 142

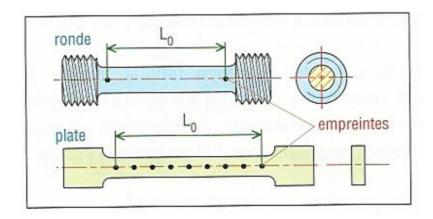







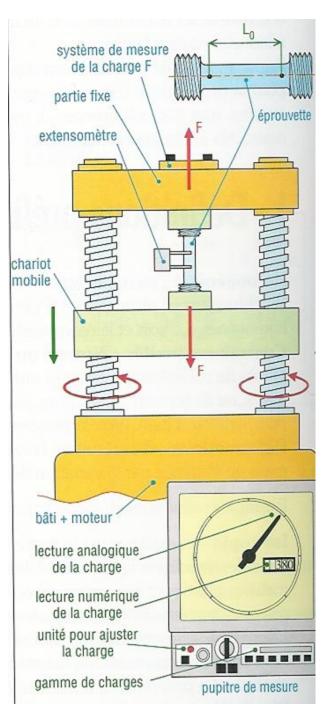

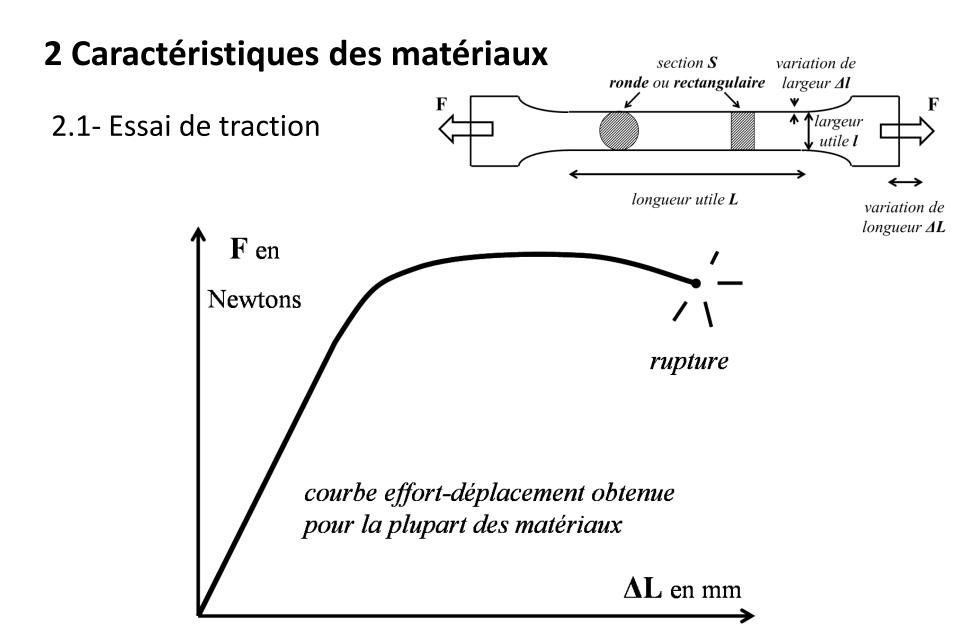

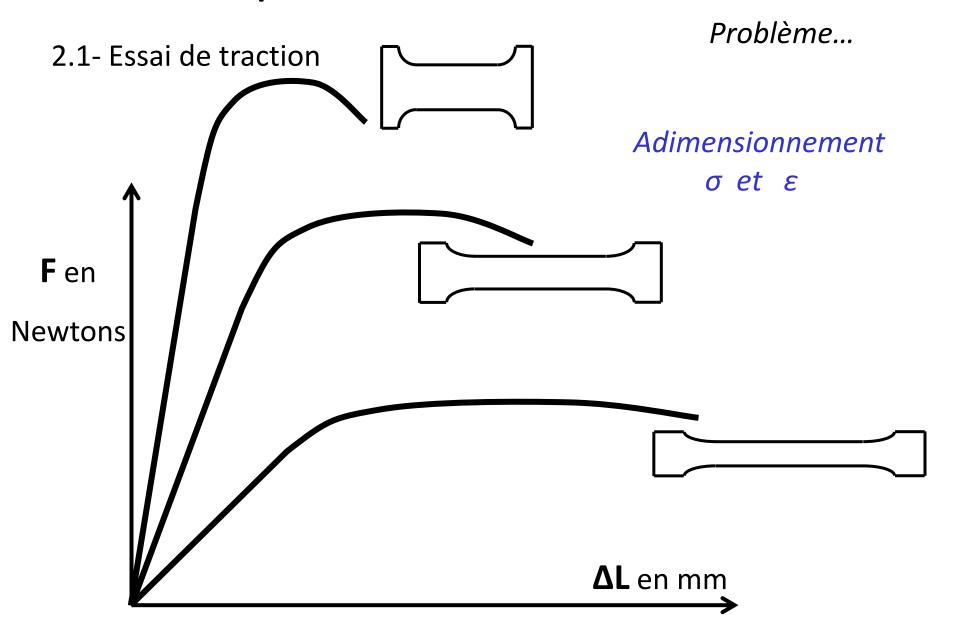


Adimensionnement σ et ε

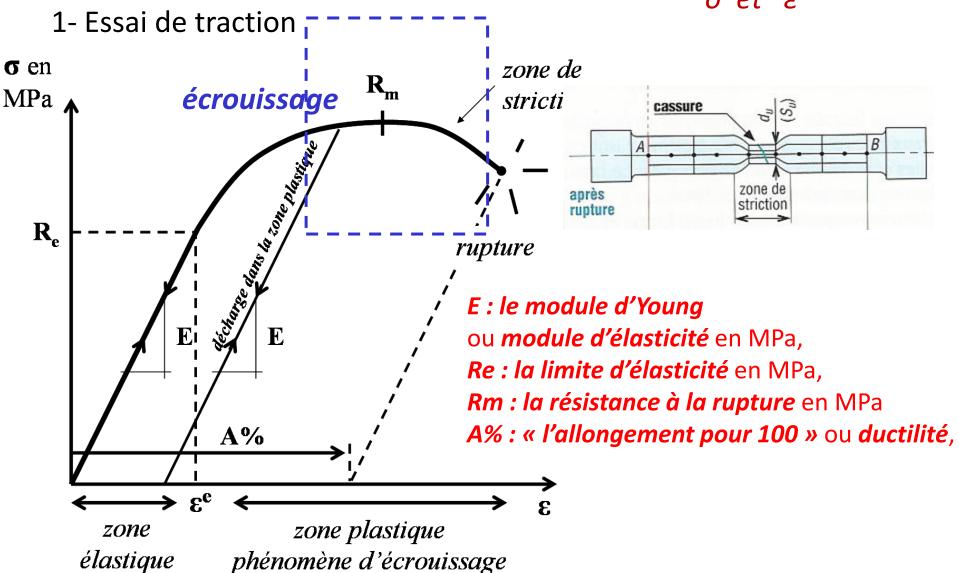


1- Essai de traction

Coefficient de Poisson

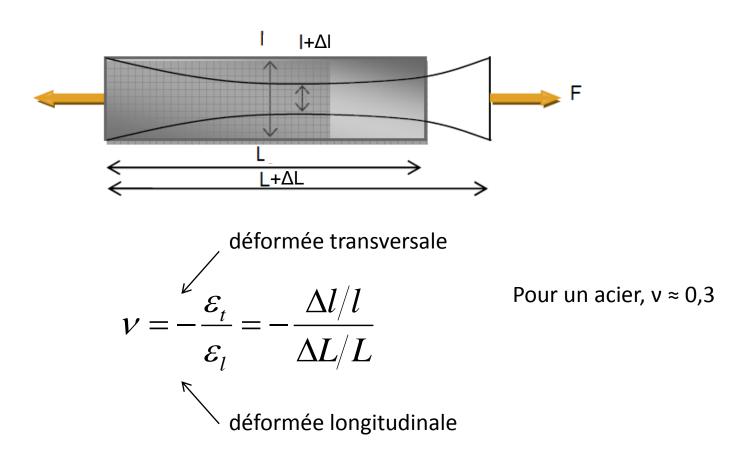


2.2- Essai de résilience

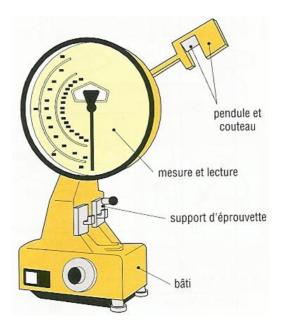


résilience :

capacité d'un matériau à supporter des chocs sans se rompre.

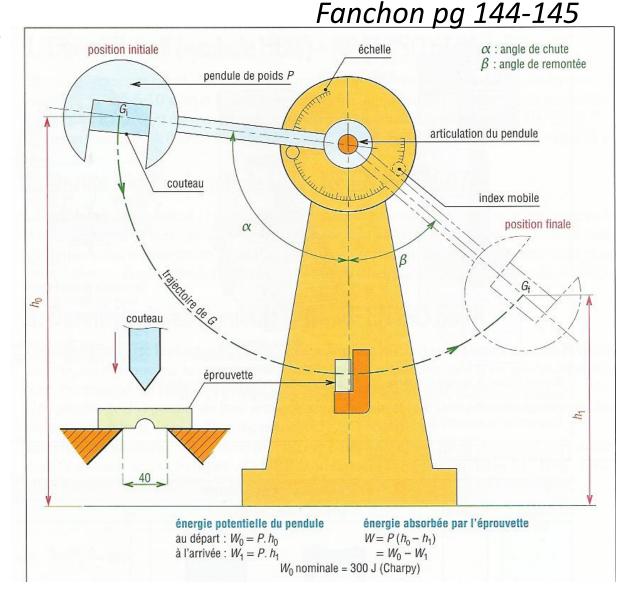

2.3- Essai de dureté


Fanchon pg 146

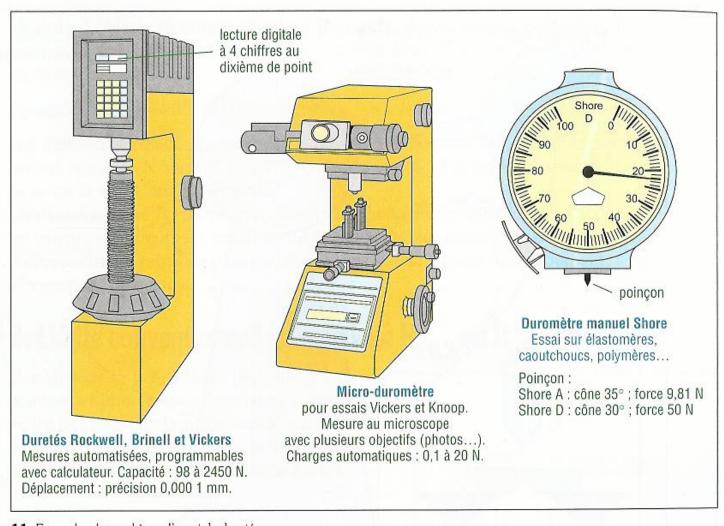


11. Exemples de machines d'essai de dureté.

2.3- Essai de dureté




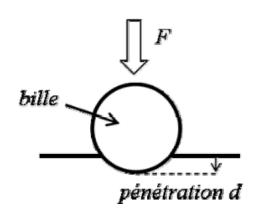


symbole HB bille en carbure

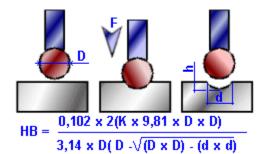




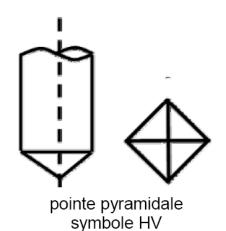

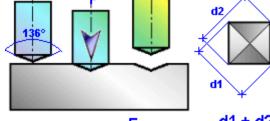


 $HV = 0.189 \times \frac{F}{d \times d}$ $d = \frac{d1}{2}$

essai Rockwell

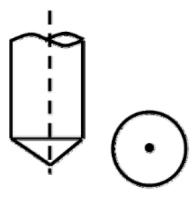


pointe conique symbole HRC

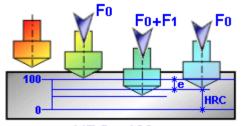

HRC = 100 - e

2.3- Essai de dureté

Fanchon pg 147

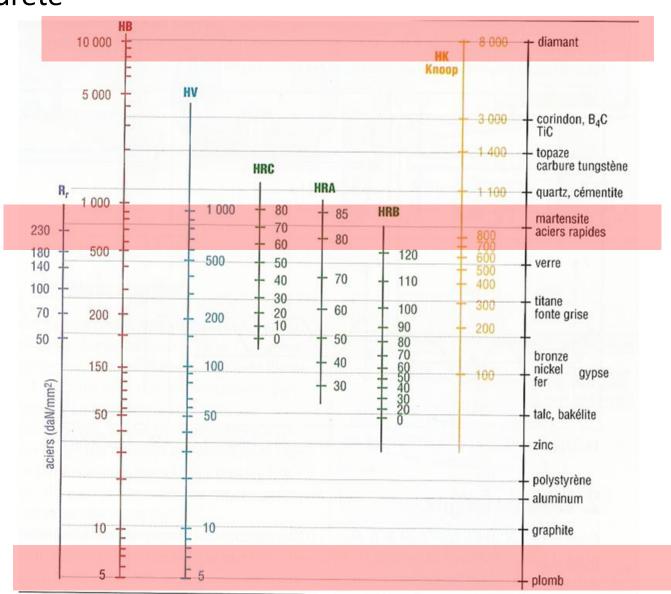

ductilité : A% grand

capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre.

rigidité: E grand

capacité d'un matériau à peu se déformer élastiquement.

Ténacité: K grand

capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure ;

Re, Rm,

H, E,


K, A%

cela s'oppose à la **fragilité**.

Compromis....


Diagrammes ASHBY


Consiste à classer les matériaux en fonction de 2 critères prépondérants

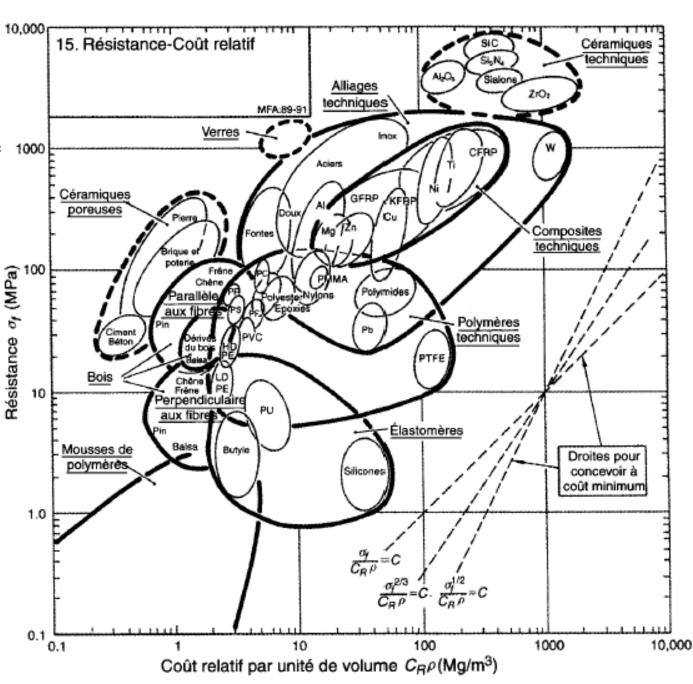

Diagrammes ASHBY

Consiste à classer les matériaux en fonction de 2 critères prépondérants

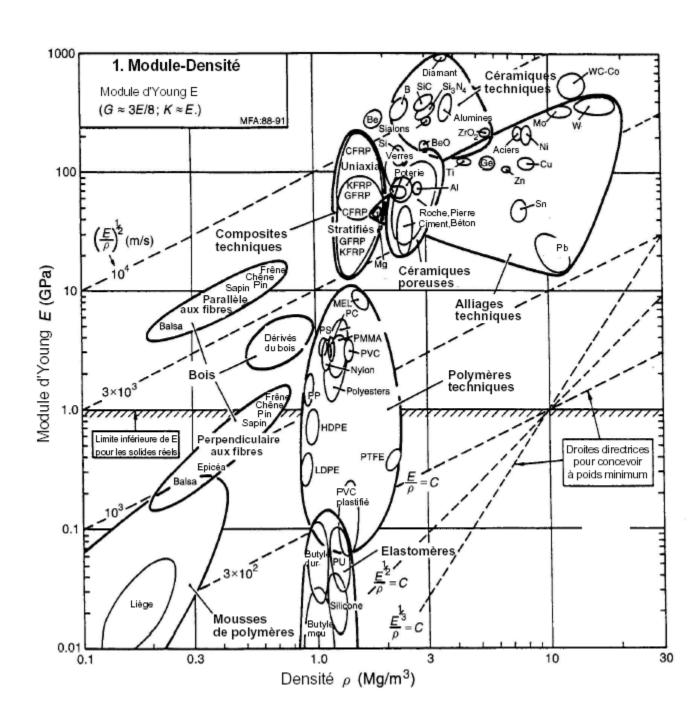


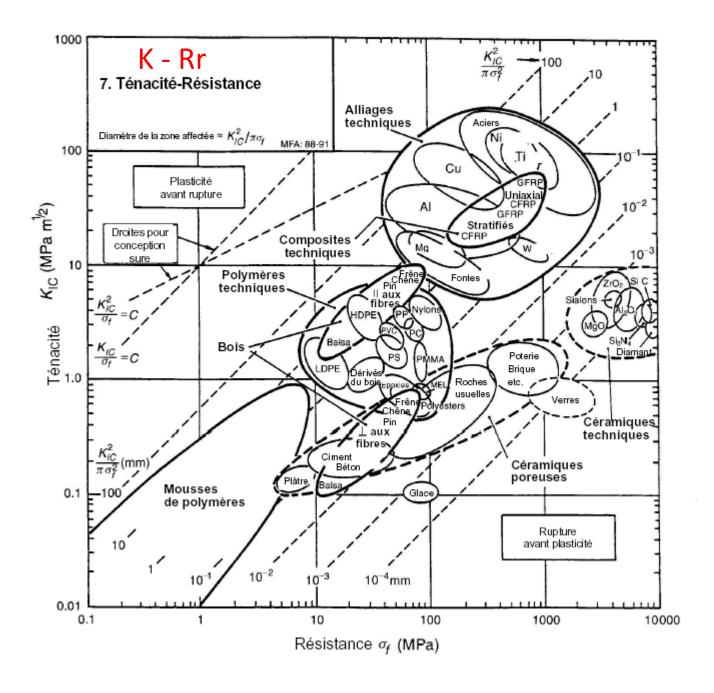

2.4- Essai de fatigue

Fanchon pg 149

Constat : une pièce soumise à des sollicitations cycliques peut atteindre la rupture alors que, à chaque instant et en tout point, la contrainte reste inférieure à la limite à la rupture

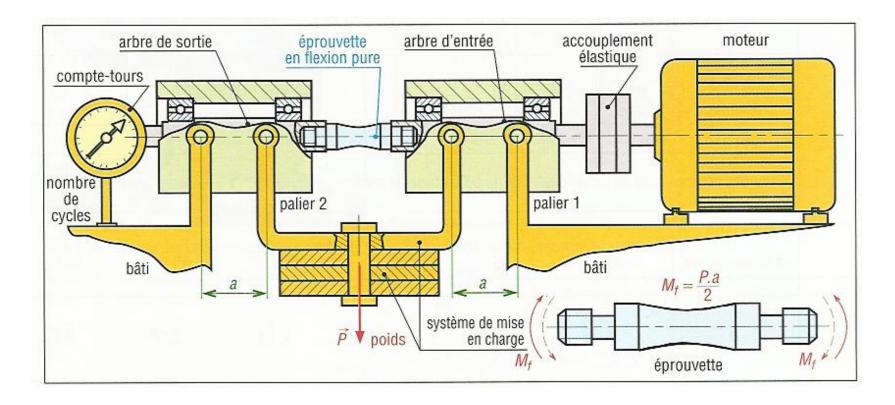

2.4- Essai de fatigue

Fanchon pg 149


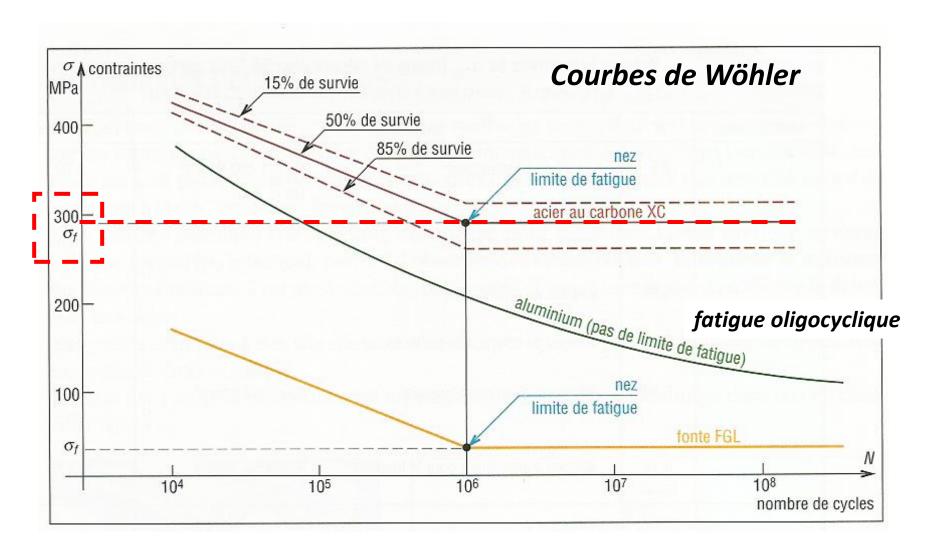



Diagramme fer-carbone

Notions sur les traitements thermiques

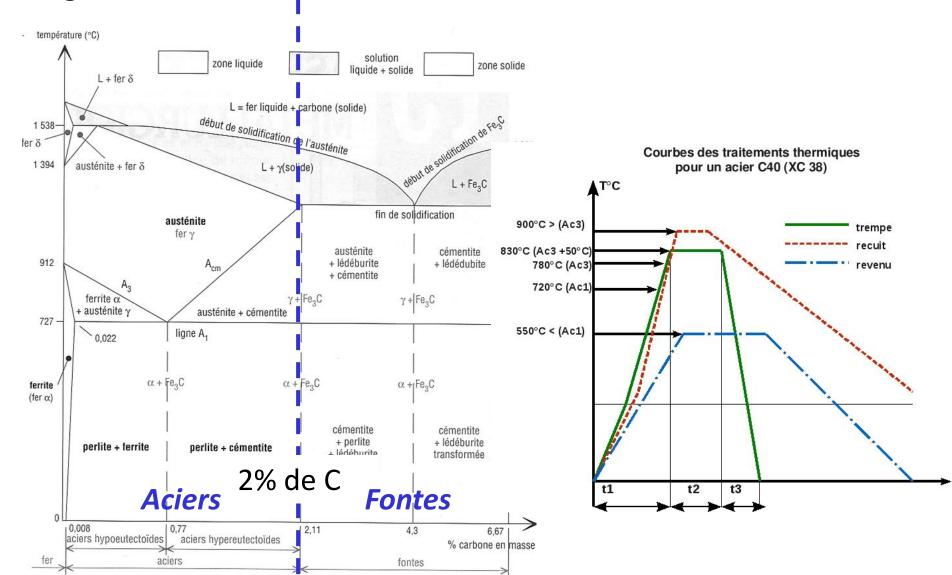

plus %C /, plus Re /, Rm /et H/

Évolution des caractéristiques mécaniques d'un acier C35 en fonction de la température de revenu

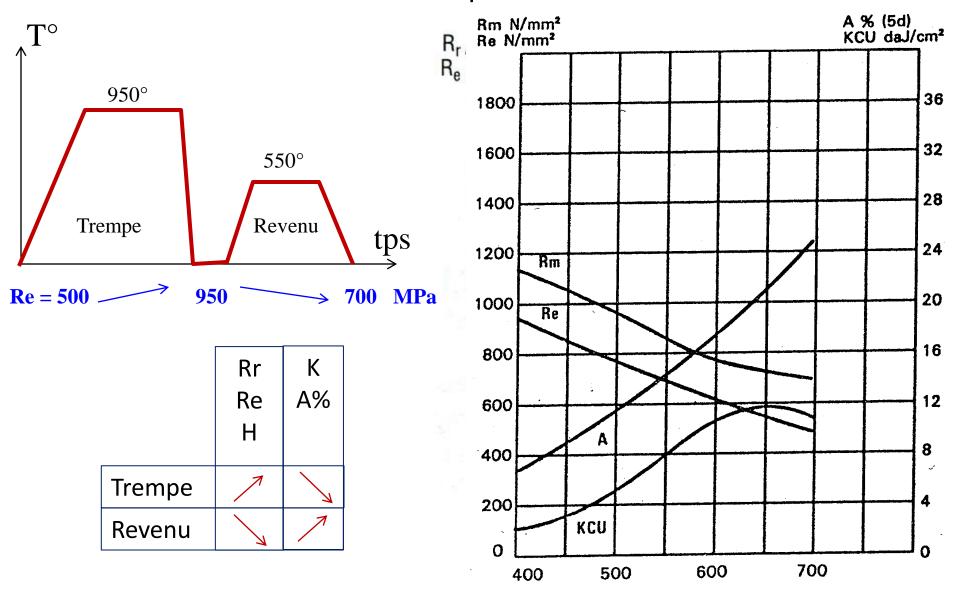

Traitements de surface

Trempe superficielle

Chauffage en surface + refroidissement rapide. La dureté obtenue peut atteindre 800 HV

Cémentation

Apport de carbone à 900°C. La dureté obtenue peut atteindre 1000 HV

Nitruration

la pièce est placée dans une atmosphère azotée. La dureté obtenue peut atteindre 1500 HV

Carbonitruration

Apport de carbone et d'azote à 600°C. La dureté obtenue peut atteindre 1200 HV





Pénétration faible < à 1 mm

Fanchon pg 161-162


3.1- Cas des métaux ferreux


a – aciers non alliés


S240

valeur de R_e

Visserie, entretoise, rondelle, tôle Pièces faiblement sollicitées

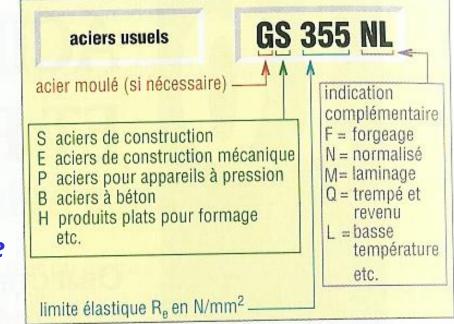

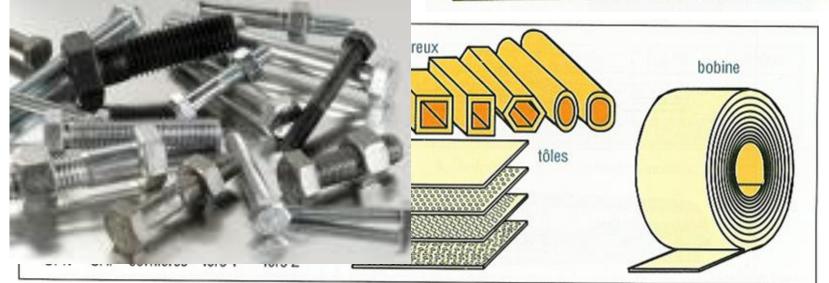

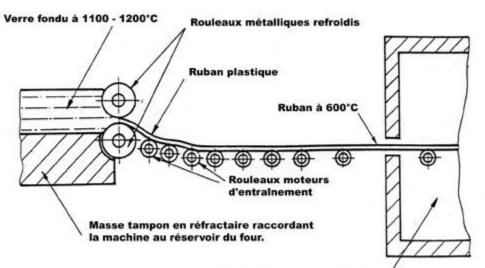


Laminage

Arche de recuisson (étenderie)

FORMATION DU VERRE LAMINE





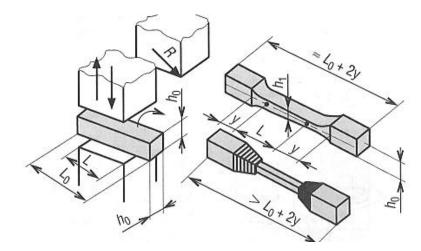

Forgeage,

Estampage



3.1- Cas des métaux ferreux

A – aciers non alliés

C35 ↑ % de Carbone x 100




Aciers pour traitement thermique : pignons, arbres, outils









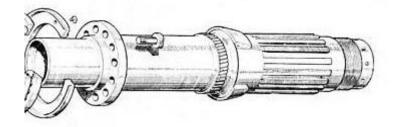

3.1- Cas des métaux ferreux

B – aciers faiblement alliés

Fanchon pg 163



à retenir :

engrenage: 35 Ni Cr Mo 16,

roulement: 100 Cr 6 (1% de Carbone, 1.5% de Chrome),

ressort: 50 Si Cr 7




VA			1
X4	X10	X100	X1000
Cr, Co An, Ni	Al, Be, Cu Mo, Nb, Pb	Ce, N P, S	

3.1- Cas des métaux ferreux

C – aciers fortement alliés


Fanchon pg 165

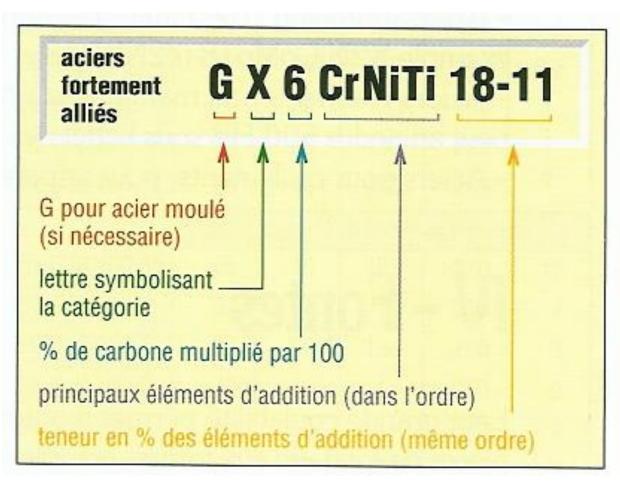


3.1- Cas des métaux ferreux

D – fontes

Fanchon pg 166

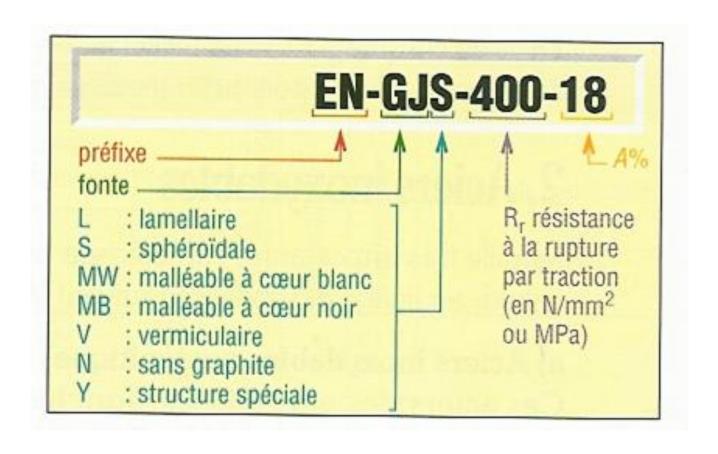

3.1- Cas des métaux ferreux

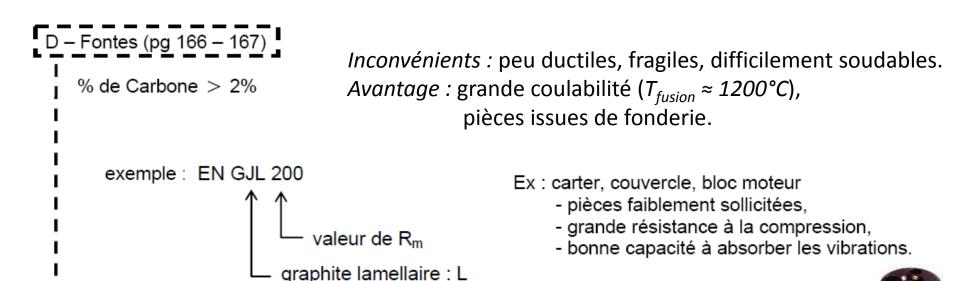

vilebrequin, engrenages, porte-

Ex : vilebrequin, engrenages, portesatellite, arbre de transmission (pièces fortement sollicitées)




Fanchon pg 170

3.2- Cas des métaux non ferreux

hachure :

A – aluminium

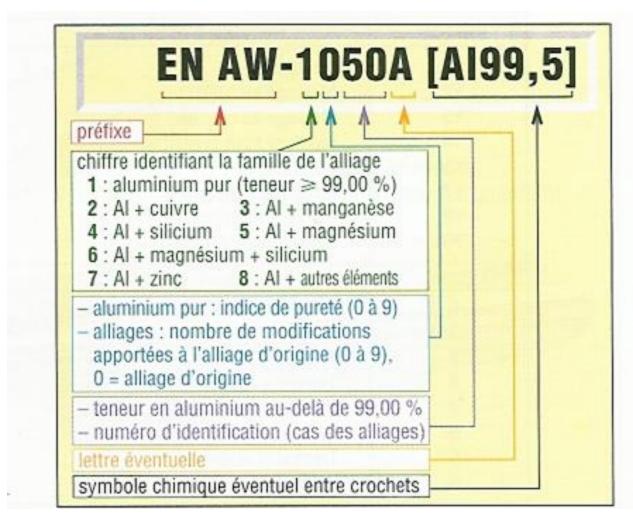

3.2- Cas des métaux non ferreux

A – Alliages d'aluminium (pg 170 – 172) 🛭

Avantages:

- léger,
- bonnes propriétés mécaniques,
- mise en œuvre aisée moulage (T_{fusion} ≈ 650°C), laminage, usinage

exemple: EN AW 7020 Alu + Zinc

EN AW 2017A Alu + Cuivre

Inconvénients:

- résistance à la fatigue faible,
- soudage délicat.

Ex : carter, bloc moteur (critère de poids)





3.2- Cas des métaux non ferreux

B – cuivre et alliages

Fanchon pg 173

hachure:

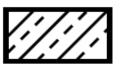

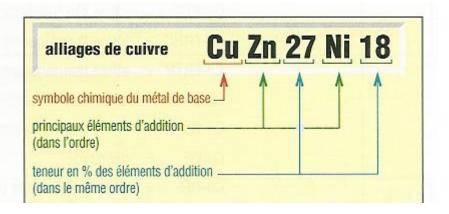

cuivre + étain	=	bronze
cuivre + zinc	=	laiton
cuivre + aluminium	=	cupro-aluminium
cuivre + nickel	=	cupronickel
cuivre + nickel + zinc	=	maillechort

3.2- Cas des métaux non ferreux

B – Alliages de cuivre (pg 173 – 175)

- résistant à la corrosion,
- bon conducteur de la chaleur, intéressant pour dissiper la chaleur (pièces de frottement)





exemple: Cu Sn 12

Cuivre + Etain = Bronze

Ex: coussinet, hélice de bateau, roue vis sans fin sous charge modérée

Cu Al 10 Ni 5

Cuivre + Aluminium + Nickel = Cuproaluminium

Ex : roue vis sans fin sous charge élevée


Fanchon pg 173

3.2- Cas des métaux non ferreux

b – cuivre et alliages

hachure:



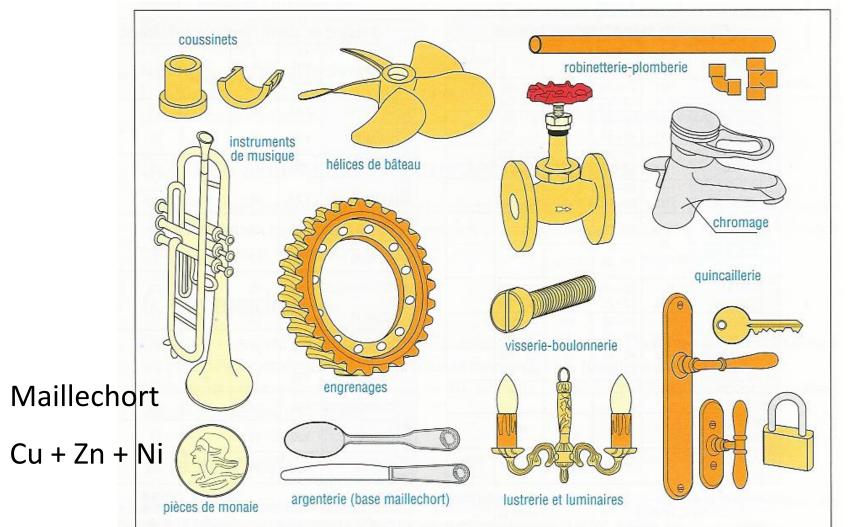


3.3- Cas des polymères



Leur désignation dépend des molécules qui le composent

exemple: PTFE: polytéthafluoroéthylène = téflon

PA : polyamide = nylon

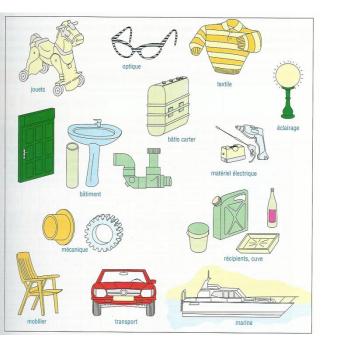

Ex : engrenages, carters d'appareils électroménagers (sollicitations faibles à moyennes)

Fanchon pg 183

3.2- Cas des polymères

élastomères

T_{utilisation}
Sensible aux UV



Les Plastiques



Un « plastique » est un <u>mélange</u> dont le constituant de base est une **résine** [ou <u>polymère</u>], associée à des **adjuvants** (stabilisants, anti-oxydants, ...) et des **additifs** (colorants, fongicides pour tuer ou limiter le développement des champignons, ...)

PLASTIQUE = POLYMERE + ADJUVANT + ADDITIF

On distingue 2 catégories de matières plastiques



Les thermoplastiques

Ces résines peuvent être **ramollies par chauffage** et **durcies par refroidissement**.

L'opération est <u>réversible</u> et peut être répétée plusieurs fois



Les thermodurcissables

Ces résines peuvent être **transformées par la chaleur** en un état infusible (qu'on ne peut fondre) et insoluble.

L'opération est <u>irréversible</u> et le <u>recyclage</u> des déchets est <u>impossible</u>.

Quelques matériaux « Thermoplastiques »

Désignation Plexiglas Nylon Lucarex Lustrex Téflon commerciale Altuglass Rilsan Afcodur Lacgrène Polychlorure Désignation Polymétha-Polytétra-Polystyrène Polyamide crylate de chimique de vinyle fluoréthylène méthyle Symbole **PVC** PS **PMMA** PA **PTFE** PS choc: Emplois, PVC U (rigide): Vitres, panneaux Coussinets. Joints, baques baques, joints, décoratifs anti-usure, avantages, tubes, tuyaux carters, cuves de roues dentées, patins de inconvénients. * non alimentaire réfrigérateurs. optique. glissement éclairage auto, tuyauterie. * fragile, aéronautique. * inflammable PVC P (souple): * bonne * bon isolant. Pales de ventilo, * insensible aux résistance à auto-lubrifiant, PS standard: canalisations. l'usure et aux peu adhérent. U.V pots, emballages flacons. * cassant * prix élevé chocs. ménagers * rigide, cassant

Quelques matériaux « Thermodurcissables »

Bakélite Formica Araldite Désignation Cégémix commerciale Polyépoxide Désignation Phénoplaste Polyester Aminoplaste chimique Symbole PF FP MF UP Emplois, Profilés, Colles, Carrosseries. Panneaux Tuyauteries, décoratifs Enduits, avantages, coques, cuves. inconvénients. Vernis de app. électriques. * Inflammable, * Se dissout dans bobinage. * rigide, les cétones, les moulage à froid * dureté de esters. surface * se coule à * non alimentaire chaud

Exemples de choix de matériau pour différentes pièces retrouvées dans les mécanismes de nos applications

Indice	Matériau	Etat	Caractéristiques	Exemples d'utilisation
104	S 240	Livraison	Pièce sous faible charge	Rondelle, entretoise, arbre peu sollicité, pignon, visserie
108	S 335	Laminé	Pièce sous charge modérée	Carter, bâti, montage d'usinage
108	C 35 C 45	Trempe + Revenu	Pièce sous charge modérée Bonne tenue à l'usure	Rondelle, entretoise, arbre peu sollicité, pignon, visserie
220	C 65 50 Si Cr 7	Laminé	Résistance à la fatigue	Ressort
300	100 Cr 6	Trempe + Revenu	Dureté en surface Pièce sous charge élevée	Roulement
418	35 Ni Cr Mo 16	Trempe + Revenu	Pièce sous charge très élevée	Roue d'engrenage, arbre sur roulements fortement fléchis, Vis fortement tendues et tordues
655	X 5 Cr Ni 18 10	Livraison	Résistance à la corrosion	Visserie d'extérieur

	i i		1	,
79	EN GJL 200	Brut de moulage	Peu de résistance à la traction	Plaque d'égout
79	EN GJL 300 ENGJL 600	Brut de moulage + Recuit	Bonne usinabilité Résistance à l'usure	Pièce de Machine Outil Carter de Moteur, palier
104	EN GJS 600 - 2	But de moulage + Recuit	Pièce sous charge très élevée Résistance aux chocs	Vilebrequin, bielle, porte-satellitte

400	AI Si 5 Cu EN AW 4018	Brut de moulage	Bonne aptitude au moulage, à l'usinage Résistance à la corrosion Critère de poids	Pièce mécanique, châssis, carter
605	Al Cu 4 EN AW 2017A Al Zn 4 EN AW 7020	Livraison	Bonne usinabilité Pièce sous charge élevée Critère de poids	Pièce mécanique, aviation

395	Cu Sn 12	Brut de moulage	Faible coefficient de frottement avec l'acier Résistance à la corrosion	Coussinet, robinetterie
789	Cu Al 10 Ni 5	Brut de moulage	Pièce sous charge très élevée Résistance à la corrosion	Roue de réducteur roue et vis sans fin, pièces de pompe, hélice
724	PA 6-6 Nylon	Polyamide	Usinage facile Pièce sous charge modérée	Galet, poulie, engrenage
2487	PTFE Téflon	Polythétafluoréthylène	Pièce sous charge élevée Bonne tenue au frottement	Bague lisse, patin

Influence des éléments d'addition :

Manganèse	Mn	Augmente la dureté H lors d'une trempe et la résistance à l'usure
Chrome	Cr	Augmente la dureté H lors d'une trempe et la résistance à l'usure et aux chocs
Molybdène	Мо	Augmente la dureté H lors d'une trempe et R _m à chaud
Silicium	Si	Augmente la dureté H lors d'une trempe, R _e et la résistance en flexion et torsion
Nickel	Ni	Augmente la dureté H lors d'une trempe et la résilience